

Инструкция по установке инфракрасного измерительного датчика **Т-40A**







Содержание

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
Т-40A: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-40A	9
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ	11
КАЛИБРОВКА Т-40A	13
ПРОВЕРКА НАСТРОЕК Д <mark>АТЧИ</mark> КА Т-40A	15
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	21
ИНФРАКР <mark>АСН</mark> ЫЙ ПРИЕМНИК Т-50А	25
ИЛЛЮ <mark>СТРАЦИЯ</mark> ЭЛЕКТРИ <mark>ЧЕСКОЙ СХЕМЫ</mark>	27
ОБШДЯ ИНФОРМАЦИЯ	28

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Инфракрасный измерительный датчик Т-40A оснащен двумя неперезаряжаемыми литий-тионилхлоридными батареями типа AA. Не пытайтесь заряжать батареи после их разрядки.



Использование этого символа на батареях, упаковке или сопроводительной документации указывает на то, что использованные батареи нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Использованные батареи следует утилизировать в специально отведенных пунктах

сбора. Неправильная утилизация отходов наносит ущерб окружающей среде и может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. По вопросам правильной утилизации отходов рекомендуется обратиться в соответствующую местную службу.

Ознакомытесь синдивидуальными правилами переработки и утилизации батарей. Перед утилизацией все литиевые батареи и аккумуляторные батареи должны быть полностью разряжены, или приняты меры для предотвращения короткого замыкания.

- Соблюдайте полярность установки батарей.
- Храните батареи вдали от воздействия прямых солнечных лучей и осадков.
- Не нагревайте и не бросайте батареи в огонь.
- Избегайте принудительной разрядки батареи.
- Не допускайте короткого замыкания батарей.
- Запрещ<mark>ается разбирать</mark> батареи, пр<mark>обивать</mark> в них отверстия, оказывать на них чрезмерное давление и деформировать их.
- Не допускайте попадания батарей в пищеварительный тракт.
- Храните батарей в недоступном для детей месте.
- Не допускайте попадания влаги на батареи.
- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов, так как это сократит срок их службы и повредит их.
- Если батарея повреждена, обращайтесь с ней осторожно.



При транспортировке батарей или самого продукта необходимо обеспечить соблюдение международных и национальных правил транспортировки батарей.

Примечание: Литиевые батареи считаются опасным грузом, и их авиаперевозка строго контролируется. Если вам по какой-либо причине необходимо вернуть инфракрасный датчик Т-40A в компанию Wentao, перед пересылкой убедитесь, что батареи извлечены, чтобы снизить риск задержек при доставке.

Рекомендуется использование средств защиты глаз при эксплуатации станков или координатно-измерительных приборов. Измерительный датчик Т-40А имеет стеклянное окно. В случае повреждения стекла, обращайтесь с ним осторожно во избежание получения травмы.

Примечания для поставщиков/установщиков станков

Производители станков несут ответственность за информирование пользователей о любых опасностях, связанных с процессом эксплуатации, включая те, которые описаны в инструкциях к продуктам Wentao, и должны обеспечить наличие на станках необходимых систем аварийной остановки.

В некоторых случаях существует вероятность ложного срабатывания датчика. Никогда не полагайтесь исключительно на сигналы датчиков для остановки движения станка.

Инструкции для установщиков оборудования

- Любой интерфейс должен быть установлен вдали от потенциальных источников электрических помех (например, трансформаторов, сервоприводов);
- Все соединения с потенциалом 0 В/«земля» должны быть подсоединены к общей точке заземления. Это требование крайне важно, его несоблюдение может привести к разнице потенциалов между различными точками заземления оборудования;
- Все экранирующ<mark>ие устройства должны быть подключены, как</mark>

описано в инструкции по эксплуатации;

- Кабельные линии не должны проходить параллельно источникам сильного тока, таким как силовые кабели двигателей, или вблизи высокоскоростных линий передачи данных;
- Длина кабеля всегда должна быть минимальной.

Эксплуатация оборудования

Если устройство используется не по назначению производителя, эффективность средств защиты, имеющихся у устройства, может быть снижена.

Оптическая безопасность

Светодиодный индикатор, содержащийся в этом продукте, может одновременно излучать видимый и невидимый свет.

Благодаря безопасной конструкции, уровень риска возникновения оптического излучения Т-40A является крайне низким.


Тем не менее, независимо от уровня риска, Wentao рекомендует никогда не смотреть прямо на какое-либо светодиодное индикаторное устройство.

Т-40А: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Т-40А — это оптический датчик для станков, подходящий для обрабатывающих центров малого и среднего размеров, а также небольших составных станков. Изделие устойчиво к оптическим помехам, ложному срабатыванию и ударам.

Датчик для станков с ЧПУ серии Т-40А использует наиболее стабильную трехточечную конструкцию триггера. Внутри датчика находится триггерный механизм. Когда датчик перемещается радиально или аксиально под действием внешней силы, триггерный



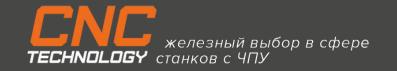

механизм срабатывает, и схема внутри датчика отправляет сигнал триггера на приемник. Приемник передает сигнал на станок с ЧПУ, получает координаты положения каждой оси станка, а затем проводит необходимое измерение на основе данных различных точек измерения.

Пусковой механизм датчика представляет собой прецизионное устройство, сочетающее в себе механическую и электронную технологию. Этот механизм гарантирует, ЧТО датчик автоматически возвращаться в исходное положение после каждого запуска с погрешностью возврата <0,001 мм. Благодаря тому, что спусковой механизм имеет точную функцию сброса, датчик можно исп<mark>о</mark>льзовать в качестве высокоточного измерительного инструмента д<mark>ля неп</mark>рерывных <mark>изме</mark>рений.

Настраиваемые параметры:

- Режим включения/выключения
- Расширенные настройки фильтра оптимизации срабатывания.
- Режим оптической передачи сигнала
- Оптическая мощность

Режимы работы датчика:

Датчи<mark>к</mark> Т-40A имеет три режима настройки:

- Режим ожидания. В этом режиме датчик ожидает сигнала включения.
- Режим работы. После активации любым из способов, описанных далее в этой главе, датчик включен и готов к использованию.
- Режим конфигурации. Позволяет настроить следующие параметры датчика.

Настраиваемые параметры

Режимы включения/выключения

Следующие параметры включения/выключения определяются пользователем:


1. Оптическое включение/оптическое выключение


2. Оптическое включение/выключение по таймеру

IN IT IT	Способ выключения Т-40А	Oly LEE
Способ включения Т-40A	Параметры выключения определяются пользователем	Время включения
Оптическое включение Оптический метод	Оптическое выключение Режим оптического выключения (цифровой вход с ЧПУ).	Режим модуляции: 0,3 секунды
включения (цифровой сигнал с ЧПУ).	Таймер автоматического выключения срабатывает через 90 минут после последнего срабатывания датчика.	DEY TECHN
Оптическое включение Оптическое включение происходит по команде ЧПУ или по автозапуску	Выключение происходит через 12, 33 или 134 секунды (определяется пользователем) после последнего срабатывания датчика или его возврата в состояние готовности. ПРИМЕЧАНИЕ. Таймер будет сброшен, если в течение периода задержки выключения будет вызван другой М-код.	TECHNOLOGY TECHNOLOGY TECHNOLOGY

Улучшенный фильтр оптимизации срабатывания

Воздействие надатчик сильной вибрации или удараможет привести кего ложному срабатыванию. Усовершенствованный фильтр оптимизации срабатывания повышает устойчивость датчика к вибрации и ударам. Когда фильтр включен, номинальное время фильтрации составляет

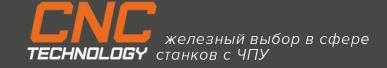

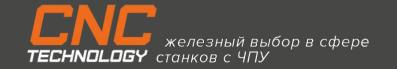

10 мс. При длительных задержках, возможно, потребуется уменьшить скорость подачи, чтобы обеспечить большую величину хода стилуса.

Расширенный фильтр оптимизации срабатывания по умолчанию отключен.

Оптический режим передачи

Если датчик подвергается воздействию определенных форм световых помех, он может получить ложный сигнал включения.

Режим модуляции

Приработе в режиме модуляции Т-40A может использоваться совместно с Т-50A, что значительно повышает способность противостоять световым помехам.

Оптическая мощность

Если расстояние между Т-40A и приемником небольшое, можно выбрать низкую оптическую мощность. При этой настройке дальность оптической передачи уменьшается, поэтому срок службы батареи продлевается.

Для станков, использующих приемник Т-50A, или небольших обрабатывающих центров, где максимальное расстояние между датчиком и приемником составляет менее 1,5 м, рекомендуется использовать сверхнизкую оптическую мощность для продления срока службы батареи.

Если условия позволяют, рекомендуется выбрать низкую оптическую мощность, чтобы продлить срок службы батареи.

Пунктирная линия на диаграмме круговой передачи сигнала представляет Т-40А в режиме низкой оптической мощности.

Использование литий-тионилхлоридных (LTC) батарей в режиме низкого энергопотребления позволяет максимально увеличить срок службы элементов питания.

Датчик настроен производителем на низкую оптическую мощность.


Предельные значения перебега стилуса		
Длина стилуса	±X/±Y	+Z
50	12	6
100	22	6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-40А

Спецификация

Сфера применения	Используется для проверки и выравнивания заготовок в малых и средних обрабатывающих центрах и небольших составных станках.		
Bassant	Длина	50 мм	
Размеры	Диаметр	40 MM	
Вес без оправки	С элемент <mark>ами</mark> пит <mark>ан</mark> ия	254 Γ	
Dec des disparkir	Без эл <mark>ементов</mark> питания	235 г	
Способ передачи сигнала	Инфракрасная оптическая передача сигнала на 360° (режим модуляции)		
Способ включения	Оптическое включение		
Способ выключения	Оптическое выключение или отключение по таймеру		
Максимальная частота вращения шпинделя	1000 об/мин		
Рабочий ди <mark>апа</mark> зон	До 5-8 м		
Направл <mark>ени</mark> е и <mark>з</mark> мерений	±X, ±Y, +Z		
Однос <mark>тороння</mark> я повторяемость	1.00 мкм 2 σ (см. примечание 1)		

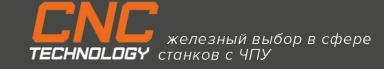

		HI
Усилие срабатывания стилуса (см. примечания 2 и 3)	HALLIE	
Малое усилие в плоскости XY	0.50 Н , 51 гс	
Б <mark>ольшо</mark> е усилие в плоскости XY	0.90 Н , 92 гс	
Z	5.85 H , 597 гс	
	Плоскость ХҮ	±12.5°
Пробег стилу <mark>с</mark> а	+плоскость Z	6 mm
Окружающая среда	Стополи осимети ID	IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013
	Степень защиты ІР	(I EC 60529:1989+A1:1999+A2: 2013
CHIL	Степень защиты IK (T-40A)	I K01 (EN/IEC 62262:2002) (Применимо к стеклянным вставкам)
ECHNOL	Степень защиты IK (T-50A)	I K02 (EN/IEC 62262:2002) (Применимо к стеклянным вставкам)
NILL OF THE PARTY	Темп <mark>е</mark> ратура хранения	от -25°C до +70°C
GY TECH	Р <mark>абочая</mark> температура	от +5°C до +55°C
Тип элементов питания	Li-SOCI2 (литий-тион	илхлорида) <mark>2xLS1425</mark> 0
Срок службы элементов питания	Около недели после первого предупреждения о низком уровне заряда батареи (при использовании 5%).	

Примечание 1.

Проверка эксплуатационных характеристик производилась с использованием стилуса длиной 50 мм при стандартной скорости испытания 480 мм/мин. Скорость может быть значительно увеличена в зависимости от конкретной задачи.

Примечание 2.

Усилие срабатывания — это сила, действующая на заготовку при

срабатывании датчика, что очень важно в некоторых случаях. Максимальное приложенное усилие будет возникать после первоначального контакта.

Величина усилия зависит от соответствующих переменных, в том числе от скорости измерения и замедления станка.


Примечание 3.

Это заводские <mark>наст</mark>ройки: их н<mark>е</mark>льзя изменить вручную.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Совместная установка Т-40А и Т-50А

Рабочая зона

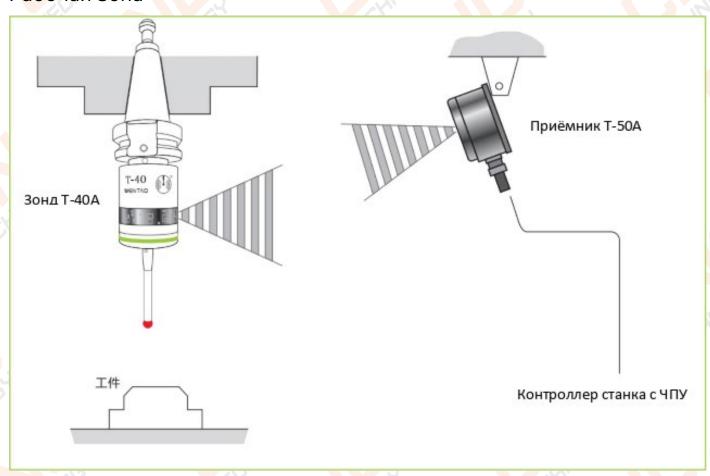

В Т-40А используется модулированный режим передачи сигнала. Естественные отражающие поверхности станков могут увеличить дальность передачи сигнала.


Остатки охлаждающей жидкости и стружки, скапливающиеся на датчике или приемнике/окне интерфейса, могут снизить качество передачи сигнала. Оборудование следует регулярно протирать, чтобы гарантировать, что передача сигнала не будет нарушена.

ВНИМАНИЕ: При настройке или калибровке убедитесь, что электропитание станка отключено. Все операции должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:

При работе двух и более систем в непосредственной близости друг от друга следует следить за тем, чтобы сигналы Т-40А на одной машине не улавливались приемником на другой машине, и наоборот. Если это происходит, рекомендуется использовать настройку низкой оптической мощности Т-40А и настройку ближнего диапазона на приемнике.

Диоды приемников Т-40A и Т-50A должны находиться в пределах видимости друг друга и в пределах указанного диапазона оптического сигнала. Дальность сигнала Т-40A зависит от оптической центральной линии Т-50A и наоборот.

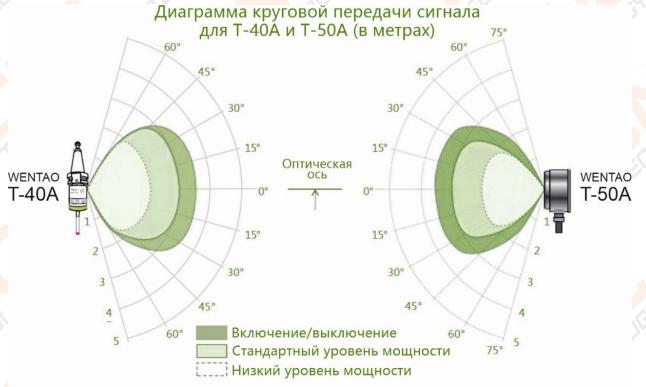

КАЛИБРОВКА Т-40А

Зачем калибровать зонд?

Датчик определения заготовки — это только один из элементов измерительнойсистемы, связанных состанком. Каждый элемент системы измерения имеет абсолютную погрешность между точкой контакта и фактическими координатами станка. Если датчик откалиброван должным образом, то абсолютная погрешность является постоянной и не влияет на конечную точность измерения.

Необх<mark>одимо</mark> проводить калибровку датчика в следующих случаях:

- При первом использовании системы датчика;
- При изменении задержки расширенного фильтра оптимизации срабатывания;
- При замене стилуса;
- При подозрении на деформацию стилуса или повреждение датчика;
- Регуля<mark>рно с целью компен</mark>сации возни<mark>каю</mark>щих в станке механических изменений;
- Если изменение положения конуса в шпинделе вносит погрешность в измерение.


Рекомендуется центрировать конец стилуса, это позволит уменьшить влияние изменений ориентации шпинделя и инструмента. Небольшое смещение допустимо и может быть компенсировано в рамках обычной процедуры калибровки.

Дл<mark>я к</mark>алибровки датчика предусм<mark>отр</mark>ены три р<mark>азличн</mark>ых вариан<mark>т</mark>а:

- Калибровка с помощью измерения обработанной окружности (внутренней или внешней);
- Калибровка с помощью эталонного калибра;
- Калибровка длины датчика.

Калибровка по расточенному отверстию или цилиндру

Выполните калибровку стилуса с диаметром отверстия или обточки известного размера и автоматически сохраните значение смещения сферического наконечника стилуса относительно осевой линии

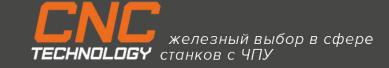

шпинделя. Сохраненные данные будут автоматически использоваться в цикле измерений.

Результаты измерений компенсируются этими значениями для получения их точного фактического положения относительно осевой линии шпинделя.

Калибровка с помощью эталонного кольца или калибровочной сферы

Калибровка зонда с помощью кольцевого калибра или сферы известного диаметра автоматически сохраняет значение радиуса одного или нескольких сферических наконечников датчика. Цикл измерения автоматически будет использовать сохраненные значения данных для получения фактических размеров объекта. Эти значения также используются для получения фактического расположения элементов с одиночной поверхностью.

Примечание. Сохраненные значения радиуса основаны на фактических точках срабатывания электронной системы датчика. Они отличаются от геометрических размеров.


Калибровка длины датчика

Калибровка стилуса на известной базовой плоскости позволяет определить длину стилуса на основе координат системы ЧПУ. Сохраненное значение длины отличается от физической длины датчика в сборе.. Кроме того, регулировка сохраненного значения длины датчика может автоматически компенсировать погрешность высоты станка и приспособления.

ПРОВЕРКА НАСТРОЕК ДАТЧИКА Т-40А



Значение символов		
	Короткий сиг <mark>нал свето</mark> диодного <mark>и</mark> ндикатора	
	Длинный сиг <mark>нал св</mark> етодиодн <mark>ого инд</mark> икатора	

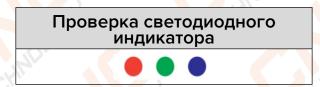





Способ оптической передачи сигнала
Режим модуляции датчика

Мощность оптического сигнала		
Высокая		Низкая
	или	

аряда батареи
Н <mark>изкий заряд батаре</mark> и
и

Датчик находится в режиме ожидания

(через 5 секунд)

Запись параметров настройки датчика

Эта стран<mark>и</mark>ца предназнач<mark>ена д</mark>ля записи <mark>нас</mark>троек датчик<mark>а.</mark>

			✓ Место д	ля отметки
			Заводские настройки	Н <mark>овые</mark> настр <mark>ой</mark> ки
Способ включения	Оптическое вк	лючение	~	A.
	Оптическое	• • •	✓	
Способ выключения	по таймеру <mark>через</mark> 12 секунд (короткая зад <mark>е</mark> ржка)		TECH	WILLIE'S
Спосоо выключения	по таймеру через 30 секунд (средняя задержка)	• •		
	по таймеру через 134 секунды (длинная задержка)		DEN	
Настройка фильтра оптимизации	Выкл. (0 мс)	• •	✓	
срабатывания	Вкл. (10 мс)		INC	
Способ оптической передачи сигнала	Режим модуляции датчика	• • •	I ✓	
Мощность оптического	Низкая		✓	ECHAL
сигнала	Высокая	 	✓	

Изменение настроек датчика



Нажмите и удерживайте стилус, пока не отобразится статус проверки батареи.




	Условные обозначения
•	Короткий сигнал светодиода
	Длинный сигнал светодиода
\Box	Выбор следующего значения параметра – нажмите и удерживайте стилус менее 4 секунд
û	Установка выбранного значения параметра и переход к следующему параметру – нажмите и удерживайте стилус более 4 секунд
_	Завершение настройки - не прикасайтесь к стилусу более 20 секунд

Вставьте элемент питания или, если он уже установлен, извлеките его на 5 секунд, а затем установите снова.


Сразу же после выполнения проверки состояния светодиодных индикаторов нажмите и удерживайте стилус, пока датчик не подаст 8 коротких красных сигналов. (при низком заряде батареи красный-синий сигнал повторится 8 раз).

После этого отпустите стилус и датчик перейдёт в режим настроек, отображая первый параметр «Способ выключения».

ВНИМАНИЕ: Не извлекайте элемент питания в режиме настройки. Чтобы выйти, не касайтесь стилуса более 20 секунд.

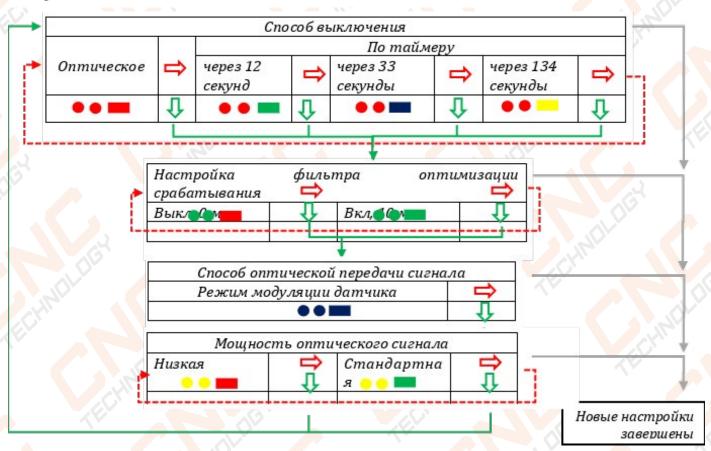

Рабочий режим

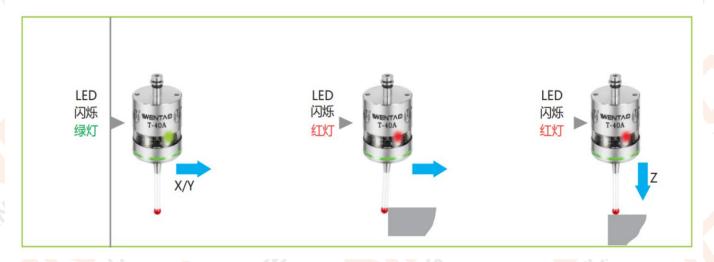

Инди<mark>к</mark>аторы мигают <mark>зелен</mark>ым Индикато<mark>ры</mark> мигают <mark>красным И</mark>ндикаторы мигают <mark>красным</mark>

Светодиодный индикатор состояния датчика

Цвет светодиодного индикатора	Состояние датчика	Условные обозначения
Мигает зеленым цветом	Рабочий режим	
Мигает красным цветом	Касание датчика	
Попеременно мигает зеленым и синим цветом	Рабочий режим, предупреждение о низком уровне заряда батарей	
Попеременно мигает красным и синим цветом	Касание дат <mark>чика, предупреждение о низком уровне заряда батаре</mark> й	
Постоянно горит красным	Батарея разряжена	
Мигает красным цветом	Dis	NO NO
или	MILL	
Попеременно мигает красным и зеленым цветом	Ошибка элемент <mark>а питания</mark>	
или	(несо <mark>вместимы</mark> й тип - или <mark>г</mark> лубок <mark>и</mark> й разряд)	
Последова <mark>тельност</mark> ь, соответствующая установке батареи	- или глуоокии разряд)	



Примечание. В связи с особенностями литий-тионилхлоридных батарей, игнорирование сигнала светодиодного индикатора «низкий заряд батареи», может привести к следующим событиям:

- Когда датчик активирован, разрядка батареи продолжается до тех пор, пока напряжение батареи не станет слишком низким, и датчик не сможет работать должным образом.
- Датчик перестает работать, но возобновляет работу, когда напряжение батареи восстанавливается до уровня, достаточного для его питания.
- Датчик запускает цикл проверки светодиодных индикаторов.
- Батарея снова разряжается и датчик перестает работать.
- Когда батарея заряжена достаточно для питания датчика, цикл проверки светодиодных индикаторов повторяется.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



В рамках технического обслуживания датчика вы можете следовать приведенным ниже инструкциям.

Дальнейший демонтаж и ремонт техники WenTao является сложной технической процедурой и должен выполняться авторизованным сервисным центром WenTao. Продукт, требующий гарантийного ремонта или технического обслуживания, подлежит возврату поставщику.

Очистка датчика

Протирайте датчик от загрязнений чистой салфеткой для поддержания оптимального уровня оптического сигнала.

Внимание: измерительный датчик Т-40А имеет стеклянный элемент. В случае повреждения стекла, обращайтесь с ним осторожно во избежание получения травмы.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ устранения неисправности
AG"	Батарея разряжена.	Заменит <mark>ь элеме</mark> нт питания.
	Батарея несов <mark>местима.</mark>	Установить подходящий элемент питания.
На датчик не подается питание (светодиодный индикатор не светится или	Батарея установлена неправильно.	Проверить правильность установки батареи и соблюдение полярности.
не отображ <mark>ает теку</mark> щие настройки <mark>да</mark> тчика).	Батарея была извлечена на слишком короткое время, и датчик не был сброшен.	Извлечь батарею не менее чем на 5 секу <mark>нд</mark> .
	Плохой контакт между элементом питания и устройством.	Перед с <mark>боркой</mark> удалить пыль и очистить контакты.
	Выбран неправильный режим передачи сиг <mark>нала</mark>	Изменить настройки режима передачи сигнала
	Батарея <mark>разряжена</mark>	З <mark>ам</mark> енить элемент п <mark>итания</mark>
MULCHNILIE	Батарея несовместима.	Установить подходящий элемент питания.
	Батарея установлена неправильно.	Проверить правильность установки батареи и соблюдение полярности.
	Датчик находит <mark>ся</mark> вне диапазона / не соединен с приемником.	Проверьте соединение и приемник
Датчик не включается	Оптические/магнитные помехи.	Выявить источник помех (от источника света или двигателя)
TECHNIC	Нет прямой оптической связи с приемником	Убедитесь, что окна Т-40А и приемника чистые и отсутствуют какие-либо пре- пятствия.
HAULUE'S	Отсутствует сигнал включения на приемнике (пусковой сигнал приемника)	Проверьте наличие сигнала включения по светодиодному индикатору включения приемника. Обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации.

MILIER	Неправильно настроен режим выключения.	Убедитесь, что режим оптического выключения настроен верно (соответствую щий переключатель в Т-50А)		
	Оптические/магнитные помехи.	Выявить ис <mark>точник по</mark> мех (от источника света или двигателя). Принять меры по устранению источника помех.		
Датчик не вы <mark>ключаетс</mark> я	Датчик случайно включается приёмником при использовании автозапуска.	Проверить местоположение приемника. Уменьшить мощность сигнала приемника.		
?	Дат <mark>чик наход</mark> ится вне зоны передачи сигнала.	Проверьте <mark>ди</mark> апазон оптическо <mark>го сигнал</mark> а.		
	Из-за световых помех зонд периодически включается некорректно.	Включите традиционный режим оптической передачи сигнала (фильтр запуска включен) или рассмотрите возможность перехода на систему модуляции.		
	Нет пр <mark>ямой оптической связи с</mark> приемником	Убедитесь, что окна Т-40A и приемника чистые и отсутствуют какие-либо препятствия.		
ECHNO	Настроен неправи <mark>льный ме</mark> тод выключения.	Проверьте и при необходимости измените настройки.		
	CLOU TEL	Рассмотрите возможность использования стилуса из углеродного волокна.		
Датчик невозможно выключить (требуется отключение по таймеру).	Если датчик установлен в подвижный магазин, в режиме	Включить расширенный фильтр оптимизации срабатывания.		
	выключения по таймеру возможен самопроизвольный перезапуск от вращения магазина.	Уме <mark>н</mark> ьшит <mark>ь н</mark> астройку задержки.		
	перезапуск от вращения магазина.	Рассмотрите возможность использования устройств оптического включения/ оптического выключения.		
Ложное срабатывание датчика.	Слишком велика вибрация станка или масса стилуса.	Включить расш <mark>иренный</mark> фильтр оптимизации срабатывания.		


ECHNOL	Препятствия на пути оптического сигнала.	Осмотреть интерфейс/ приемник и устранить все препятствия. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по использованию интерфейса/ приемника/станк		
	Сбой интерфейса/ приемника/ станка.			
	Батарея разряжена.	Заменить батарею.		
Неожиданная остановка станка во время цикла измерений.	Ложное сраб <mark>ат</mark> ывание датчика.	Включить расширенный фильтр оптимизации срабатывания.		
	Датчик <mark>не может</mark> обнаружить цел <mark>евую п</mark> оверхность.	Убедитесь, что измеряемая деталь расположена правильно и стилус не сломан.		
III. IE.	Сигнал от соседнего датчика.	Перенастроить соседний датчик на режим пониженной мощности и сузить диапазон действия приемника.		
TECHIN	Элемент обра <mark>б</mark> атываемой детали заблокировал траекторию движен <mark>ия</mark> датчика	Проверить программное обеспечение для измерений.		
	Не введена коррекция на дл <mark>ин</mark> у датчика	Проверить программное обеспечение для измерений.		
Некорректные данные	Система ЧПУ использует неверный сигнал (в режиме MultiSKIP G31 Pp) или контакты датчика позиционирования заготовки и датчики наладки инструмента неверные.	Проверить подключение и\ или настройку.		

TIE!	Наличие пост <mark>оронних</mark> частиц на измеряем <mark>ой детал</mark> и или стилусе.	Очистить измеряемую деталь и стилус.		
	Низкая повторяемость при смене инст <mark>ру</mark> мента.	Провести калибровку повторно		
	Ослаб <mark>лено</mark> крепление дат <mark>чика на</mark> хвостовике или ослаблен стилус.	Проверить <mark>и затян</mark> уть крепления		
	Станок слишком сильно вибрирует.	Включить расширенный фильтр оптимизации срабатывания. Устранить вибрацию.		
	Срок калибровки истек и/ или значения коррекции неверны	Проверить программное обеспечение для измерений.		
Низкая повторяемость и/или точность датчика	Скорость калибровки отличается от скорости измерения.	Проверить программное обеспечение для измерений сделать скорость одинаковой		
	Произошло смещение калибровочного элемента	Откорректировать положение		
HALLEL	Измерение происходит в момент отрыва измерительного стилуса от контролируемой поверхности.	Проверить программное обеспечение для измерений.		
	Измерен <mark>ие</mark> происходит во время разгона или замедления оси.	Проверить пр <mark>ограм</mark> мное обеспечение для измерений и настройки фильтра датчика.		
	Скорость измерения слишком высокая или слишком низкая.	Выполните тесты на повторяемость на различных скоростях.		
	Колебания температуры приводят к температурному расширению или сжатию (заготовки и\или узлов и агрегатов оборудования).	Минимизировать колебания температуры.		
	Неисправность станка	Проверить рабочее состояние станка.		

ИНФРАКРАСНЫЙ ПРИЕМНИК Т-50А



Конфигурация кода набора в высокоскоростном одноканальном режиме. Примечание: функции других переключателей конфигурации будут меняться в зависимости от настройки режима.

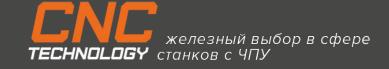

Конфигурация выхода			Конфигурация выхода						
переключателя SW1			переключателя SW2						
Статус датчика 1 Низкий заряд батареи		Ошибка	Диапазон приема	Состояние датчика 2a/2b		Станок включен	Настройки режима	Открытый диапазон	
Пульс	N.O.	N.O.	N.O.	100%	Пульс	N.H.	уровень	Высокоскоростной одноканальный	50%
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
О П П П П П П П П П П П П П П П П П П П	2 N.C.	3 N.C.	4 5 N.C.	50%	Уровень	2	3 4	4 5 Многоканальный	100%

Показанные заводские настройки применимы к:

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отрегулировать переключатель, снимите окно.

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении режимов необходимо сначала отключить источник питания.

Сокращения:

N.O. – нормально открытый

N.C. – нормально закрытый

N.H. – обычно высокий (+ питания)

N.L. – обы<mark>чно низ</mark>кий (- пит<mark>а</mark>ния)

Техн<mark>ическ</mark>ие параметры приемника:

- 1. Тип передачи: инфракрасная оптическая модуляция, от 3 до 60° без мертвых зон;
- Рабочий диапазон: максимум 6 м;
- 3. Bec: 362,5 г;
- 4. Напряжен<mark>ие</mark> питания: 12-30 В;
- 5. П<mark>от</mark>ребляемый ток: передача <100 мA, прием <40 мA;


Кабель подключения: специальный 13-контактный экранированный кабель, 6 метров, 10 метров, 15 метров;

Температура хранения (-25°70)°С, рабочая температура (5°55)°С;

ВНИМАНИЕ: Контакт GND источника питания должен быть подключен к общей точке заземления. Источник питания должен соответствовать стандарту IEC/BS/EN60950-1.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ



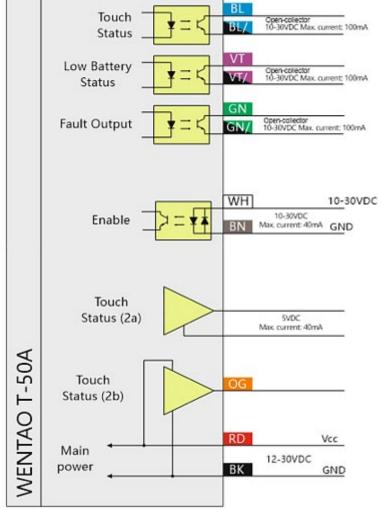

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отказ от ответственности

Компания Wentao приложила все усилия, чтобы обеспечить точность содержания этого документа на дату публикации, но не дает никаких гарантий или заявлений относительно его содержания.

Компания Wentao не несет никакой ответственности за любые неточности в этом документе и любые проблемы, связанные с этим, независимо от причины.

Гарантия

Если изделие, на которое распространяется гарантия, требует ремонта, его необходимо отправить поставщику оборудования.

Если вы не заключали отдельного письменного соглашения с компанией Wentao, то при покупке оборудования у компании Wentao будут применяться условия гарантии, содержащиеся в «Условиях продажи» Wentao. Для получения подробной информации о гарантии ознакомьтесь с этими условиями.

Гарантия на оборудование не распространяется в следующих случаях:

Неправильная эксплуатация или неправильное использование оборудования;

Внесение любых модификаций или изменений в оборудование без разрешения компании Wentao.

Если вы приобрели оборудование у другого поставщика, то в случае необходимости гарантийного ремонта, вам следует связаться с этим поставщиком.

Станки с ЧПУ

Станки с ЧПУ всегда должны эксплуатироваться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями производителя.

Обслуживание датчика

Компоненты системы необходимо содержать в чистоте, с датчиком следует обращаться как с прецизионным инструментом.